

Granita

Ihre Air'n Outdoor®-Uhr ist so konzipiert, dass sie ein Maximum an Informationen zu Ihrer Aktivität so einfach wie möglich anzeigt.

Mithilfe dieser Bedienungsanleitung können Sie die Landschaften und Eindrücke, die sich Ihnen bieten, in vollen Zügen geniessen.

GARANTIE

WEADU S.A. gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten auf Ihre AIR'N OUTDOOR®-Uhr zu den in der vorliegenden Garantie aufgeführten Bedingungen. Die internationale Air'n Outdoor®-Garantie deckt Material- und Fabrikationsmängel ab, die zum Zeitpunkt der Lieferung einer erworbenen Air'n Outdoor®-Uhr bestehen ("die Mängel"). Die Garantie gilt nur, wenn das Garantiezertifikat datiert, vollständig und korrekt ausgefüllt ist und von einem offiziellen AIR'N OUTDOOR®-Händler abgestempelt wurde ("qültiges Garantiezertifikat").

Bei Vorlage des gültigen Garantiezertifikats werden während des Garantiezeitraums sämtliche Mängel kostenlos behoben. Falls normale Nutzungsbedingungen Ihrer Alk'N OUTDOOR®-Uhr durch eine Reparatur nicht wiederhergestellt werden können, verpflichtet sich WEADU S.A., Ihre Uhr durch eine identische oder ähnliche Alk'N OUTDOOR®-Uhr zu ersetzen. Die Garantie der Ersatzuhr läuft vierundzwanzig (24) Monate nach dem Kaufdatum der Ersatzuhr aus.

Durch diese Garantie sind nicht abgedeckt:

die Lebensdauer der Batterien; normale Abnutzung und Alterung (z. B. Glaskratzer; Farb- und/oder Materialveränderungen der Armbänder); Mängel an jeglichen Einzelteilen der Uhr, die sich aus einer unangemessenen/miss-bräuchlichen Nutzung, mangelnder Pflege und Sorgfalt, aus Unfällen (Stösse, Beulen, Verformungen, Glasbruch, usw.), aus der falschen Nutzung der Uhr sowie mangelnder Einhaltung der durch die WEADU S.A. zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitung ergeben; mittelbare und Folgeschäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung, der mangelnden Funktionstüchtigkeit, den Mängeln, der fehlenden Präzision der AIR'N OUTDOOR*-Uhr, der Bearbeitung der Uhr durch eine nicht autorisierte Person (z. B. Kundendienst oder Reparaturen) oder aus der Veränderung des Originalzustandes ausserhalb der Kontrolle der WEADU S.A ergeben.

Sämtliche anderen Ansprüche gegenüber der WEADU S.A., z. B. aufgrund von anderen Mängeln als den in der vorliegenden Garantie definierten, werden ausdrücklich ausgeschlossen, mit Ausnahme von zwingenden Rechten, die dem Käufer gegenüber dem Hersteller zustehen.

Diese Herstellergarantie ist unabhängig von jeglicher durch den Verkäufer ausgestellten Garantie, für die letzterer ausschliesslich selbst haftet. Die Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer sowie sämtliche anderen zwingenden Rechte, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer geltend machen kann, bleiben hiervon unberührt.

Vor der Nutzung



Drücken Sie (A) (B) (C) (D), um die Uhr in Betrieb zu nehmen.

(Die Uhr wechselt in den Ruhezustand. wenn Sie nochmals (A) (B) (C) (D) drücken.)







For more information: www.airn.ch/
airn@airn.ch airn@airn.ch

1- Funktionen der Druckknöpfe

Escape zurück zum Modus Uhrzeit langes Drücken: zurücksetzen, bestätigen

(+(D): Hintergrundbeleuchtung)

langes Drücken: einstellen

Neigungsmesser, Temperatur

Unter DENIVELE (Höhenunterschied): Geschwindigkeit/Höhenunterschied, positive, negative Höhenmeter Unter Einstellungen: Werte senken Under ALTI,CHR,PEDO long press = lock

(D) Höhenmesser, Höhenunterschied, Barometer Unter Einstellungen: Werte erhöhen

Eigenschaften Stunde, Sekunden, Datum Wecker Timer Stoppuhr Schrittzähler

Höhenmesser (mit Aufzeichnung)

Häufigkeit 6 Sekunden Ruhezustand

Kunezustano

Höhenunterschied, Geschwindigkeit/

Höhenunterschied

Barometer (mit Aufzeichnung)

Neigungsmesser

Thermometer

DST (Sommer-/Winterzeit)

Hintergrundbeleuchtung

Batterien mit langer Lebensdauer

Verstärkung aus Glasfaser

Anti-Shock

Dichtigkeit 5 atm

austauschbare Armbänder

55 a

Betriebstemperatur

-15 bis +60 °C / 5 bis +140 °F

Konformität EN 1811 REACH (Pb. Ni)

2-Einstellung der Uhrzeit


- 1- Durch längeres Drücken auf **(B)** beginnt der Bildschirm zur Einstellung der Uhrzeit zu blinken (12 h = Jahr, Monat, Tag/24 h = Tag, Monat, Jahr).
- 2- Passen Sie die Uhrzeit durch Drücken von Coder D an.
- 3- Bestätigen Sie mit 📵.
- 4- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, Minute und Sekunde.

Durch längeres Drücken von ©oder Daktivieren Sie den Schnelldurchlauf der Ziffernanzeige. Bestätigen Sie mit B.

- 5- Rufen Sie das Menü DST Daylight Saving Time auf (Einstellung Sommer-/Winterzeit, + 1h im Winter), drücken Sie auf \bigcirc oder \bigcirc , um die Funktion zu beenden oder zu aktivieren. Bestätigen Sie mit \bigcirc .
- 6-Wählen Sie nun Ihre bevorzugten Einheiten (C°->Meter) (F°->Fuss) aus, indem Sie Coder drücken. Bestätigen Sie mit B.
- 7- Durch langes Drücken auf (A) stellen Sie Ihre Uhr auf die richtige Uhrzeit ein.



2-Einstellung der Uhrzeit

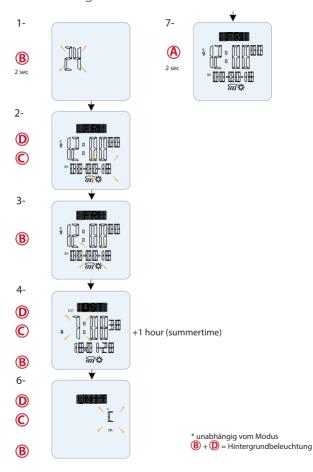

3-Stoppuhr/Schrittzähler


- 1- Stoppuhr: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf **(B)**, bis zum Modus Stoppuhr **(CHR)**
- 2- Drücken Sie auf (D), um die Stoppuhr zu aktivieren.
- 3- Drücken Sie auf (C), um die Zwischenzeiten zu aktivieren. (9 stehen zur Verfügung)
- 4- Wenn die Stoppuhr angehalten wird, können Sie die Zwischenzeiten durch Drücken auf © kontrollieren. Durch langes Drücken auf (A) löschen Sie alle aufgezeichneten Daten.
- 5- Durch langes Drücken auf © wird die Anzeige gesperrt, durch langes Drücken auf © können Sie sie wieder entsperren.
- 6-Schrittzähler: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf (B), bis zum Modus Schrittzähler (PEDO).
- 7- Drücken Sie auf (1) , um den Schrittzähler zu aktivieren oder deaktivieren, auf der Anzeige erscheint "PEDO off" oder "PE=ON".

Durch langes Drücken auf (A) können Sie den Schrittzähler auf 0 zurücksetzen.

8-Durch langes Drücken auf © wird die Anzeige gesperrt, durch langes Drücken auf © können Sie sie wieder entsperren.



3-Stoppuhr/Schrittzähler

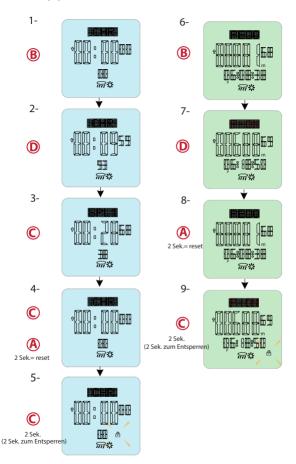


4-Timer/Wecker

- 1- Timer: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf (B) bis zum Modus Timer (TMR).
- 2- Durch langes Drücken auf **(B)** können Sie die Dauer einstellen (die Auswahl blinkt).
- 3- Drücken Sie auf © oder D, um die Stundenanzeige anzupassen, bestätigen Sie mit B. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang bei den Minuten- und Stundenanzeigen. Bestätigen Sie durch langes Drücken auf A.
- 4- Drücken Sie auf ①, um den Timer zu aktivieren. Am Ende des eingestellten Zeitraums ertönt ein Summton.
- 5- Wecker: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf (B), bis zum Modus Wecker ALM.
- 6- Drücken Sie auf (D) , um den Wecker zu aktivieren (wird angezeigt).
- 7- Durch langes Drücken auf (B) können Sie die Uhrzeit des Weckers einstellen (die Stundenanzeige blinkt).
- 8- Drücken Sie auf © oder ①, um die Stundenanzeige einzustellen, bestätigen Sie mit ⑧ und wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die Minutenanzeige einzustellen.
- 9-Durch langes Drücken auf (A) bestätigen Sie Ihre Einstellungen.



4-Timer/Wecker

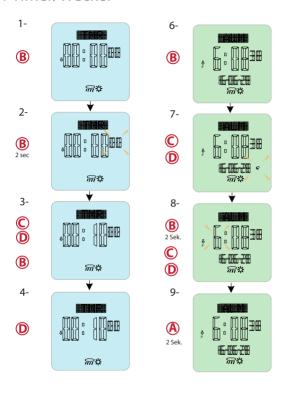

5-Höhenmesser/Höhenunterschied/Baro.


- 1- Höhenmesser: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf (), bis zum Modus Höhenmesser ALTI.
- 2- Durch langes Drücken auf (B) können Sie den Höhenmesser kalibrieren. Drücken Sie auf (C) oder (D), um gegebenenfalls die Höhe anzupassen. Durch langes Drücken auf (A) wird die Anpassung gespeichert.
- 3- Höhenunterschied: Drücken Sie im Modus ALTI auf (○), bis zum Modus Höhenunterschied (AT↑↓.
- 4- Drücken Sie auf , um die Höhenunterschied zu aktivieren. wird angezeigt), Drücken Sie auf , um zu die Höhenunterschied Stoppen.
- 5- Drücken Sie auf (), um die Geschwindigkeit im Verhältnis zum Höhenunterschied anzuzeigen SPD.
- 6-Drücken Sie auf (), um die positiven Höhenmeter anzuzeigen (SUM↑.
- 7- Drücken Sie auf \mathbb{C} , um die negativen Höhenmeter anzuzeigen SUM \downarrow .
- 8- Auf (drücken, um die maximale aufgezeichnete Höhe anzuzeigen MAX 1.
- Durch langes Drücken auf wird die Anpassung gespeichert.
- 10- Barometer*: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf ① , bis zum Modus Barometer BARO .

Hypsometric formula $t = \frac{\left(\left(\frac{P_0}{P}\right)^{\frac{1}{p-2+\gamma}}-1\right) \times (T-273.15)}{0.0068}$

Höhenbereich: :-240 bis 9200 Meter.

^{*} Wenn Sie eine Schätzung des relativen Luftdrucks wünschen, empfehlen wir die Formel: Relativer Druck = absoluter Druck + Höhe/8,3

5-Höhenmesser/Höhenunterschied/Baro.

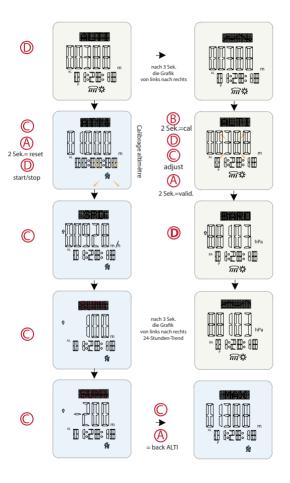

6-Neigungsmesser/Temperatur

1- Neigungsmesser: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf

, um den Neigungsmesser anzuzeigen. Halten Sie
Ihre Uhr parallel zur Neigung. Die Anzeige zeigt den
Neigungswinkel an INCL.

2-Thermometer: Drücken Sie im Modus Uhrzeit auf bis zum Modus Temperatur TEMP.

Wichtig: Die Temperatur kann durch die Körpertemperatur verfälscht werden.



Modus Neigungsmesser



Bei der ersten Nutzung des Neigungsmessers legen Sie die Uhr im Modus Neigungsmesser vertikal auf eine horizontale Fläche und drücken lang auf (B). Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist der Neigungsmesser kalibriert.



7-Pflege

1- Austausch Armband

Ziehen Sie stark an 12 und 6 Uhr, um das Silikon von den Klemmen des Uhrengehäuses zu lösen. Ziehen Sie das Armband aus seiner Befestigung. Setzen Sie das neue Armband auf und ÜBERPRÜFEN SIE, dass das Silikon ordnungsgemäss festgeklemmt ist.

2- Pflege und Kontrollen

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfümen, Kosmetikprodukten usw.: sie können das Armband, das Gehäuse und die Dichtung beschädigen.

Reinigen Sie das Gehäuse und das Armband regelmässig mit Seifenwasser und einem weichen Tuch.

Achten Sie auf die Perforationen unterhalb der Abdeckung der Uhr. Es handelt sich um Drucksensoren. Wie empfehlen Ihnen, diese regelmässig mit einer Bürste und Seifenwasser zu reinigen. Beim Eintauchen in Meerwasser muss die Uhr mit Süsswasser abgespült werden und im Anschluss vollständig getrocknet werden.

3-Batterieanzeige (Typ CR 2032)



Sie können den Status Ihrer Batterie nachverfolgen. Wenn das Symbol blinkt, ist es Zeit, die Batterie auszutauschen.

À

Die Dichtigkeit aller Air'n Outdoor®-Uhren wird mit einem dafür vorgesehenen Gerät im Labor überprüft. So können wir eine Dichtigkeit von 5 atm garantieren. Beim Austausch der Batterie oder der Öffnung des Abdeckung der Uhr durch einen nicht autorisierten Nutzer oder ein nicht autorisiertes Zentrum kann Air'n Outdoor® bzw. die WEADU S.A. nicht mehr für die Dichtigkeit der Air'n Outdoor®-Uhren garantieren.